

Neues Produkt	Produktänderung	Produktinformation
Technische Information	Preisänderung	Marketinginformation
Nr. 2016/24	Datum 03.08.2016	Seite 1/2

MIC3 Zündsteuergeräte



Neue Firmware – Release 1.4.0

Die Firmware 1.4.0 ist ein Release für alle MOTORTECH Zündsteuergeräte der MIC3-Serie (ausgenommen MIC3+ Serie). Für den Betrieb der MIC3 Zündsteuergeräte mit der Firmware 1.4.0 muss mindestens das MICT 2.4 auf dem PC installiert sein. Um eine Aktualisierung der MIC3 Zündsteuergeräte durchzuführen, lesen Sie bitte die aktuelle Betriebsanleitung, welche auf www.motortech.de zum Download bereit steht. Prüfen Sie vor dem Start des Motors die Einstellungen.

Die neue Geräte-Firmware, sämtliche aktuellen Betriebsanleitungen sowie das zur Nutzung mindestens benötigte MICT können unter dem folgenden Link heruntergeladen werden (85 MB):
<http://www.motortech.biz/downloads/MOTORTECH-SoftwarePackage-MIC3-FW-1-4-0.zip>

Release 1.4.0 – 2015/12/15 (Test-Release 1.3.00000 – 2015/08/03) – Neue Funktionen und Änderungen

- Bugfix: Es wurde ein Fehler korrigiert, der bei starken Beschleunigungen zu fehlerhaften Annahmen („Assertion failed“) führen konnte
- Neues Status-Bit: Zylinderindividueller Zündzeitpunkt begrenzt

Release 1.2.1 – 2015/01/29 – Neue Funktionen und Änderungen

- Die Entprellzeit für die Firmware-Option Kodierschalter wurde erhöht

Release 1.2.0 – 2014/12/11 – Neue Funktionen und Änderungen

- Neuer Konfigurationswert ASO Modus zur Auswahl zwischen Betrieb mit Standard- oder inverser Polarität
- Neue Auswahl Warnung bestätigen (< 3 s high), Fehler und Alarmer bestätigen (> 3 s high), Gerätereset (> 15 s high) für den Konfigurationswert GPI1
- Neues CANopen Objekt Parameter File zur Unterstützung des binary parameter file download
- Änderung der CANopen EDS-Datei zu Version 9.0
- Neue Firmware-Option Kodierschalter

VERTEILER

Kunden / Sonstige	Ja
Vertreter & Vertriebspartner	Ja
OEM Partner	Ja
MOTORTECH Niederlassungen	Ja

Neues Produkt	Produktänderung	Produktinformation
Technische Information	Preisänderung	Marketinginformation
Nr. 2016/24	Datum 03.08.2016	Seite 2/2

Release 1.0.3 – 2014/11/27 – Neue Funktionen und Änderungen

- Um einen erhöhten Schutz der Hardware zu erreichen, wurde das Schaltverhalten des Hochspannungsnetzteils geändert

Release 1.0.2 – 2014/10/16 – Neue Funktionen und Änderungen

- Bugfix: Es wurde ein Fehler korrigiert, der bei Konfigurationen mit zwei Impulsaufnehmern unter bestimmten Bedingungen zu einer Abschaltung während des Zündbetriebs geführt hat
- Bugfix: Es wurde ein Fehler korrigiert, der bei Konfigurationen mit einem Impulsaufnehmer unter bestimmten Bedingungen zu einer Abschaltung direkt nach der Synchronisation geführt hat

Release 1.0.1 – 2014/09/05 – Neue Funktionen und Änderungen

- Bugfix: Beim MIC3x1.06 wurde die Überprüfung der Ausgangsbestückung korrigiert

VERTEILER

Kunden / Sonstige	Ja
Vertreter & Vertriebspartner	Ja
OEM Partner	Ja
MOTORTECH Niederlassungen	Ja